


SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘEČSKÁ KUKLA

NÁVOD K POUŽITÍ 70060

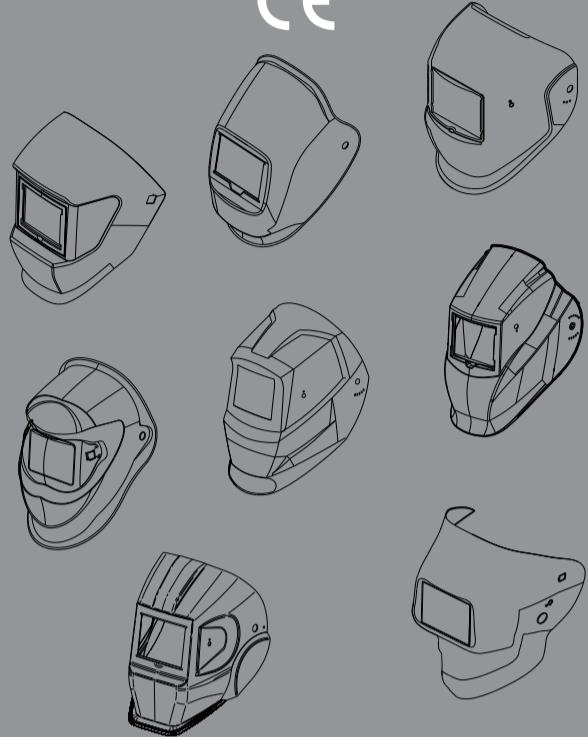

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL

8. Výměna baterie

8.1 Část ADF používá jako záložní zdroj energie 2ks lithiových baterií 3V, nebo 2ks alkalických baterií AAA. Část ADF používá nevyměnitelnou baterii.

Upozornění: Baterie musí být v souladu s místními vládnymi zákony

a předpisy, filtry by měly být v souladu s elektronickým zpracováním

odpadního materiálu.

8.2 Baterii lze používat nepřetržitě po dobu až 5000 hodin.

Při dostatku energie v bateriích kontrolka nízkého napětí nesvítí.

Pokud svítí kontrolka nízkého napětí, je nutné baterie vyměnit.

Poznámka: některé produkty nemají varovnou funkci nízkého napětí.

IV. Údržba

1. K čištění filtru použijte kapesníky, nebo čistou měkkou bavlnu.

2. Používejte neutrální čisticí prostředek na svářečské kukly a potní pásek.

3. Pravidelně vyměňujte vnější a vnitřní ochrannou desku.

4. K čištění nepoužívejte alkohol, benzín ani ředitlo.

V. Pozor

1. Samostmívací svářečská kukla není vhodná pro svařování laserem, kyslíkem a acetylenem.

2. Nenechávejte kuklu na vlhkém nebo teplém místě.

3. Bez oprávnění nevyjmíjte filtr užávérku, neotvírejte filtrační box.

4. Před uvedením do provozu se ujistěte, že je správně zvolena funkce svařování, nebo broušení.

5. Ochranná deska chrání filtr před poškozením.

6. Bez oprávnění neprovádějte žádné změny, nebo opravy kukly a ADF.

7. Pokud se odstín filtru nemění, přestaňte kuklu používat

a kontaktujte svého prodejce.

8. Filtr neponořujte do vody, k čištění nepoužívejte alkohol, benzín ani ředitlo.

9. Provozní teplota: -5 °C ~ + 55 °C. Pokud je provozní teplota příliš nízká

zpomalí se reakce ADF. Na ochranný výkon to nemá vliv.

10. Ochranný film vyměňte, pokud je poškozený nebo poškrábaný.

Může výrazně ovlivnit viditelnost a vážně snížit ochranný výkon.

11. Vyměňte chránič, pokud je poškozen.

Aby nedošlo k poškození filtru, chraňte jej před kontaktem

s tvrdými předměty.

12. Čistěte pravidelně povrch filtru, senzory a solární články.

13. Kukla nechrání před vážnými nárazy, explozí

nebo nebezpečnými kapalinami.

Poznámka: Pokud nebudou uživatelé dodržovat výše uvedené

informace, může dojít k vážnému zranění.

I. Obecně

Samostmívací svářečská kukla je tvořena spektrální technologií filtrování, technologií fotoelektrické indukční kontroly, technologií řízení světla pomocí tekutých krystalů. Filtr s automatickým ztmavováním (ADF) pracuje principem fotoelektrické indukce, díky které se tekuté krystaly mění z jasného do tmavého stavu při svařování elektrickým obloukem a po ukončení svařování se automaticky vrátí do původního stavu. Svářečskou kuklu chrání své oči před infračerveným a ultrafialovým zářením a pokožku obličeje před jiskrami.

II. Vlastnosti produktu

1. Pomocí lithiové / alkalické baterie a solárního napájení baterie můžete pracovat až 5000 hodin, s funkcemi automatického stmívání.

2. Pomocí vnitřního / vnějšího ovládacího knoflíku, lze nastavit ztmavení 9-13, lze nastavit citlivost ztmavení, čas zpoždění, lze zvolit funkce svařování / broušení.

3. Technologie fotoelektrických senzorů, vysoce kvalitní duální LCD a filtr, poskytuje svářeči jasně zorné pole a účinnou ochranu. Stupeň ochrany je podle ultrafialovým paprskem až do DIN 16.

4. Dvě sondy pro snímání oblouku neustále snímají indukční oblouk, pomocí kterého umožňují ztmavení fitru v čase 1/25000s. Díky této funkci jsou chráněny vaše oči.

5. Zesvětlení filtru DIN4 trvá 0.1-1s.

6. Normální provozní teplota je od -5°C do 55°C. Kukla umožňuje široký rozsah použití:

ruční obloukové svařování, plynové obloukové svařování, argonové obloukové svařování, plazmové řezání a některé modely i broušení.

7. Praktičnost a vyvážený design, plně nastavitelný čelní pásek, poskytuje pohodlnou práci a zmírňuje únavu.

8. Produkt splňuje bezpečnostní a technické normy EN379, ANSI Z87.1, CSAZ94.3

III. Návod k obsluze

1. Před svařováním

1.1 Zkontrolujte, zda byl odstraněn ochranný film z vnitřní a vnější strany displeje.

1.2 Před použitím zkontrolujte stav baterie.

1.3. Zkontrolujte zda je filtr v pořádku a bez poškození.

1.4 Zkontrolujte, zda není poškozen nebo znečištěn solární článek a snímač oblouku.

1.5 Aby nedošlo ke zranění, zkontrolujte, zda není některá z částí opotřebovaná, nebo poškozená. Pokud je některá část poškozená, okamžitě ji vyměňte.

1.6 Před každým použitím zkontrolujte těsnost.


1.7 Podle typu kukly a svařování nastavte odpovídající stupeň ztmavení.

2. Nastavení ztmavení

2.1 Ztmavení lze nastavit ručně od 9-13. Nastavovací knoflík je umístěn na vnější / vnitřní straně kukly. Otáčením knoflíku nastavte správný odstín.


2.2 Nastavte kuklu podle tabulky 1 na správný stupeň odstínu.

VI. Struktura kukly

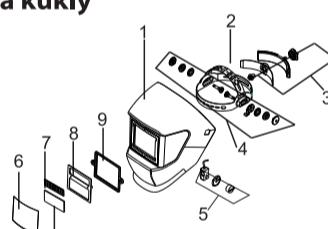

1. Tělo kukly
2. Čelní pásek
3. Staviteľné kolečko velikosti čelního pásku
4. Staviteľné šrouby pro nastavení polohy kukly
5. Nastavení ztmavení
6. Ochranné sklo
7. Solární panel
8. Pevná deska
9. Rám zatrvávacího skla
10. UV/IR filtr

Ztmavovací LCD

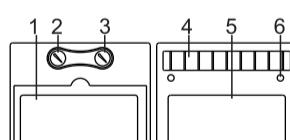

1. LCD
2. Knoflík pro nastavení doby zpoždění
3. Knoflík pro ovládání citlivosti
4. Solární panel
5. UV/IR filtr
6. senzor

VII. Problémy- řešení

PROBLÉMY	DŮVODY	ŘEŠENÍ
Filtr se neztmavuje nebo bliká	Chránič je znečištěn nebo poškozený Snímač oblouku není čistý Svařovací proud je příliš malý Baterie je vybitá	Vyčistěte nebo vyměňte chránič Vycistěte povrch senzoru Nastavte citlivost na max Vyměňte baterii
Pomalá reakce	Okolní teplota je příliš nízká Příliš nízké nastavení citlivosti	nepoužívejte pod -5°C Správně zvýšte citlivost
Filtr není průhledný	Chránič je znečištěn Není odstraněn ochranný film Filtracní čočky mají skvrny Nedostatečně okolní světlo Ztmavení není dobře nastaveno	Očistěte nebo vyměňte chránič Odstraňte ochranný film Otřete obě strany filtrovacích čoček Upravte světlo pracoviště Znovu nastavte ztmavení
Svářecí kukla nedříží	Čelní pásek není nastaven	Seřidte si kuklu pomocí šroubů

UPOZORNĚNÍ! Pokud nelze vyřešit zde uvedené problémy, měli byste okamžitě přestat používat tento produkt a kontaktovat prodejce.

Svařovací proces	Proud oblouku (Ampéry)												
	0.5	2.5	10	20	40	80	100	125	175	225	275	350	450
SMAW	9	10	11	12	13								
MIG(těžký)		10	11	12	13								
MIG (lehký)		10	11	12	13								
TIG, GTAW	9	10	11	12	13								
MAG/CO ₂		10	11	12	13								
PAC			11	12	13								
PAW	89	10	11	12	13								

Poznámka: *SMAW-Shielded Metal Arc Welding*TIG, GTAW-Gas Tungsten Arc Welding(TIG).

*MIG(heavy)-MIG on heavy metals *PAC-Plasma Arc Cutting. *PAW-Plasma Arc Welding

*MIG(light)-MIG on light alloy

3. Doba zpoždění

Slouží na kukle pro přepnutí zpět z tmavé na světlou. Podle svařovacího proudu a délky výkonu knoflík "DELAY", určuje rychlosť zesvětlení.

3.1 Při volbě minima je doba zpoždění nastavena na 0,1-0,25s, je vhodná pro bodové, krátké svařování, nebo svařové práce.

3.2 Při volbě maxima je doba zpoždění nastavena na 0,85-1,0s. Je vhodná pro svařování vysokým proudem, zabraňuje únavě očí.

3.3 Střední výběr je vhodný pro většinu interních a externích svařovacích prací.

4. Citlivost

Podle svařovacího procesu a okolního světla nastavte požadovanou citlivost pomocí ovladače "SENSITIVITY".

4.1 Min. citlivost je vhodná pro svařování vysokým proudem, nebo v prostředí s jasným světlem při svařování.

4.2 Max. citlivost je vhodná pro svařování nízkým proudem, nebo při malém osvětlení, zejména při svařování argonovým obloukem.

4.3 Střední citlivost je vhodná pro většinu svařování v interiérech a exteriérech

5. Svařovací / brusná sada

